

2

SERVICE

WASSMER AVIATION

FRANCE
63-ISSOIRE

TYPE: 421-²³⁵250
WA40, 41.
WA51, 51A, 52

également

BULLETIN-SERVICE N° 21 Révision N°


Correspond à la Modification N° 1007 ST.WA. du 28.4.72

OBJET: PLAQUETTE indicatrice
du sélecteur magnétos
DESCRIPTION: type BENDIX


- depuis quelques années, des avions ont été équipés de plaquette de sélecteur magnéto en matière plastique autocollante.
 - Ces plaquettes n'étant pas solidaire du sélecteur, et si le sélecteur s'est déplacé (dessaillage), il y a danger de circuit non coupé, bien que l'indication visuelle affirmerait le contraire.
- 1/ Veuillez vérifier le serrage et les positions du sélecteur
 - 2/ Signaler si vous êtes possesseurs d'un avion équipé de cette plaquette au Service ASSISTANCE TECHNIQUE WASSMER-AVIATION

B.P. 7
63501 ISSOIRE

qui procédera par retour à l'expédition gratuite d'une plaquette métallique munie d'un ergot la rendant solidaire du sélecteur.

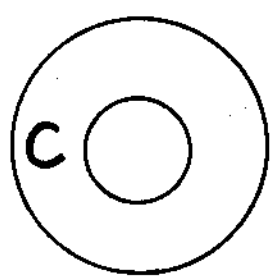

MAUVAIS
plaquette plastique

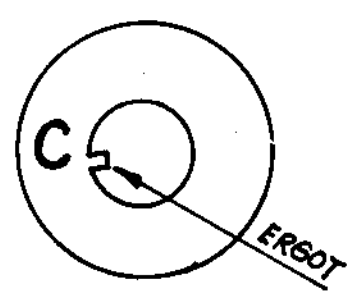

BON
plaquette métallique
ST.WA B.05 français ou anglais

APPAREILS INTÉRESSÉS : Tous Avions depuis 1-12-1968

WA40 & 41 N°s 159 à 168 inclus	Approuvé S.G.A.C.
WA421, 235 & 250 N°s 408 à 430 inclus	
WA51, 51A & 52 N°s 02 à 42 inclus	

LE:

Date: 6-6-72 Nombre de pages = 1 Page: 1

voir nota 1 & 2

DÉLAI D'APPLICATION

IMPERATIA

CLASSEMENT