

ISSOIRE AVIATION

Société Anonyme au Capital de 100.000 Francs

Siège Social :

Aérodrome d'Issoire-le-Broc

B. P. n° 7 - 63501 ISSOIRE

Tél. (73) 89-01-54

ISSOIRE, le 03/ 06/ 85

BULLETIN SERVICE ~~IA~~ N° 23

Classement →

RECOMMANDE


APPAREILS CONCERNES	WA 51 - WA 51 A - WA 52 - WA 54 tous numéros de série
DELAI D'APPLICATION	Prochaine Grande Visite

OBJET : Entretoises de renfort sur longerons d'empennage horizontal mobile

CAUSE : Corrosion de ces entretoises

PROCEDURE :

Ces entretoises ont été mises en place, suite au B.S. N° 6 édité par WASSMER le 13/03/1972 sur avions N° 02 à 35 inclus, puis ensuite en fabrication sur tous les avions neufs. Le croquis ci-dessous précise leur localisation :

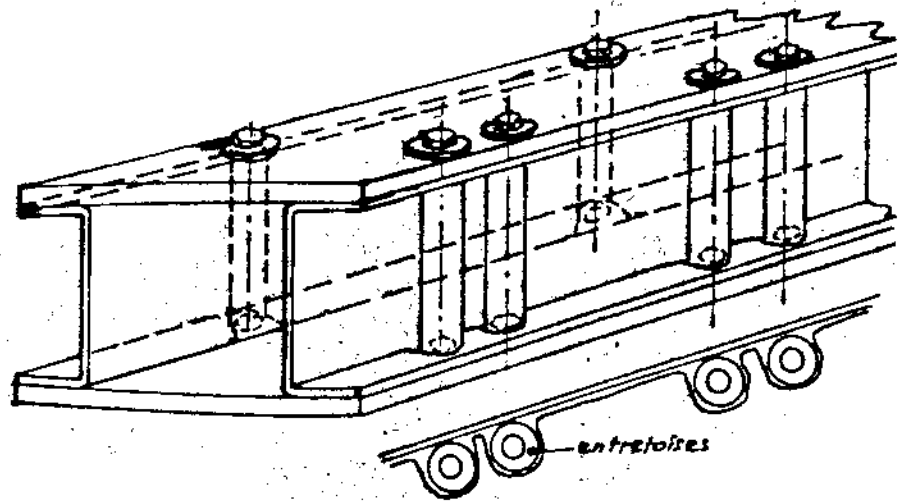

Certains cas de corrosion par l'intérieur de ces entretoises nous ayant été signalés, nous recommandons de les inspecter lors de la prochaine Grande Visite de l'appareil au plus tard. Pour cela, retirer les vis qui les traversent et qui fixent les supports d'articulation.

Porter mention de l'exécution de ces travaux dans le livret cellule de l'avion.

NOTA : En cas de découverte de corrosion, le Kit IA n° 14 contient le matériel nécessaire et la description de la solution de réparation.



Approbation D.G.A.C.
Aéro - 2338 / DCO
du 16/07/85

Page

1/1