

ISSOIRE AVIATION

Société Anonyme au Capital de 100.000 Francs

Siège Social :

Aérodrome d'Issoire-le-Broc

B. P. n° 7 - 63501 ISSOIRE

Tél. (73) 89-01-54

ISSOIRE, le 26 Novembre 1985

BULLETIN SERVICE ~~A~~ N° 27

SERVICE BULLETIN

Classement

KIND

RECOMMANDE

MODELS AFFECTED APPAREILS CONCERNES	Planeurs propulsés PIK 20 E 2 F et PIK 30 N° de série 710 à 718 inclus Self launching Sailplanes PIK 20 E2F and PIK 30 Serial Number from 710 to 718
TIME OF COMPLIANCE DELAI D'APPLICATION	Avant toute nouvelle utilisation du moteur et à chaque inspection de routine du moteur. Before next engine run and at each periodical engine inspection

1 - OBJET : Criques sur support des dispositifs d'allumeur

1 - OBJECT : Cracks on ignition unit support

2 - INSPECTION :

Déposer la boîte protégeant les dispositifs d'allumeur située à l'arrière du moteur, juste sous la couronne du démarreur.

Inspecter visuellement le support des dispositifs d'allumage, en particulier autour des soudures à la base des 3 colonnettes sur lesquelles les dispositifs d'allumage sont fixés. La dépose des dispositifs d'allumage facilite l'inspection mais n'est pas indispensable.

2 - INSPECTION :

Remove the box, covering the ignition units, located at the rear side of the engine, just below the starter gear.

Inspect the support of ignition units, specially around the weldings of the 3 spacers on which the ignition units are fixed. Inspection can be easier by removing the ignition units.

3 - SANCTION :

Si des criques sont découvertes sur le support des dispositifs d'allumage, il doit être remplacé avant toute nouvelle utilisation du moteur. Sinon, remonter l'ensemble et renouveler l'inspection toutes les 25 heures moteur jusqu'au remplacement de la pièce par le nouveau modèle référence 20 E 28.001.1.c.

Approbation D.G.A.C.

Aéro 846/DCO
du 14/03/86

Page

1 / 2

ISSOIRE AVIATION

Société Anonyme au Capital de 100.000 Francs

Siège Social:

Aérodrome d'Issoire-le-Broc

B. P. n° 7 - 63501 ISSOIRE

Tél. (73) 89-01-54

ISSOIRE, le 26 Novembre 1985

BULLETIN SERVICE ~~A~~ N° 27

SERVICE BULLETIN


Classement →

KIND

RECOMMANDE

3 - SANCTION :

If some cracks can be found on the ignition units support, it must be replaced by a new one before using again the engine. If there are no cracks, fit again the whole system and inspect it again every 25 engine hours. Inspections can be stopped if a new modified part (reference 20 E 28.001.1.c) is fitted.

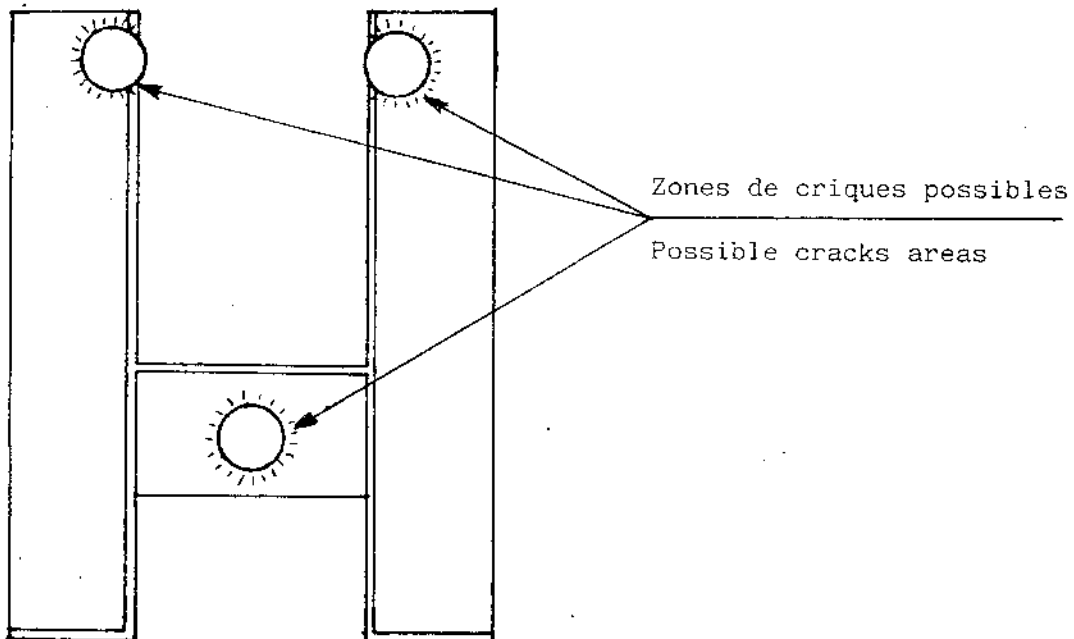

Approbation D.G.A.C.

Aéro 846/DCO
du 14/03/86

Page

2 / 2