ISSOIRE AVIATION

Société Anonyme au Capital de 100,000 Franci

Siège Social:

Aérodrome d'Issoire-le-Broc

B. P. nº 7 - 63501 ISSOIRE

Tél. (73) 89-01-54

ISSOIRE, le 30 Novembre 1979

BULLWIIN-SERVICE I.A. Nº 9 éd. 2

Annule et remplace le B.S.I.A. Nº 9 du 5/6/79

Classement

IMPERATIF

APPAREILS CONCERNES

CERVA CE 43 et CE 44, Tous numéros de série

DELAI D'APPLICATION

Voir Texte

I - OBJET: Recherche de criques sur les supports d'articulation de trains principaux. Ces pièces en fonderie, au nombre de 4 par avion, sont localisées sur les figures I et 2 ci-après et portent les références suivantes :

Avion CE 43 et CE 44 Référence vièce

43.4I.OI

Repère sur manuel de maintenance

Repère 33 page 4.8 Bis

Les criques observées à ce jour prennent maissance au bord de la partie usinée recevant les 4 boulons de fixation, comme indiqué par la flèche portée sur la figure 3 ci-dessous; leur propagation peut entraîner la rupture statique de la pièce avec blocage du train en position haute ou rupture en cours de roulage.

2 - PROCEDURE :

La recherche de crique pourra se faire sans déposer les trains principaux. Effectuer un bon nettoyage — dégraissage des 4 supports concernés et observer les fonderies à l'aide d'un éclairage puissant; en cas de doute, exécuter un ressuage. Compte tenu de l'importance de ces pièces, l'inspection des supports devra être effectuée trés soigneusement.

3 - PERIODICITE:

Les opérations décrites ci-dessus sont à renouveler toutes les 100 heures de vol (et au cours des G.V. cellule) jusqu'au montage de pièces nouveau modèle (voir § 4 ci-dessous) suppriment ces inspections obligatoires

15.01. 1980 Aé 324/6.2 Page.

.../...

I/3

ISSOIRE AVIATION

Société Anonyme au Capital de 100,000 France

Siège Social:

Aérodrome d'Issoire-le-Broc

B. P. nº 7 - 63501 ISSOIRE

Tél. (73) 89-01-54

ISSOIRE, le 30 Novembre 1979
BULLETIN-GERVICE I.A. Nº 9 éd. 2
Annule et remplace le 3.8. I.A. Nº 9 du 5/6/79

Classement

IMPERATIF

4-MESURES CORRECTIVES :

Si l'un au moins des supports de train est trouvé criqué lors d'une inspection décrite ci-dessus, il sera procédé au remplacement simultané de la paire de supports (AV et AR) concernant le train (droit ou gauche) défectueux. Exemples : I support droit criqué = remplacement des deux supports train principal droit ; I support droit et I support gauche criqués = remplacement des quatre supports de trains.

Dans tous les cas, les supports montés en remplacement de ceux trouvés criqués devront être des supports d'un nouveau modèle (alliage AS 7 GO6 remplace AS9 KG) à commander sous la référence :

Support articulation de train principal CE 43 41.01-2

Le montage de ces nouveaux supports suppriment, <u>sur le train qui en sera équipé</u>, l'obligation d'inspection objet de ce B.S.

5- HAVIGABILITE:

Porter mention, dans le livret avion, des inspections effectuées ainsi que les remplacements éventuels de supports (modification majeure CE 43 N° 33 approuvée le 8/II/79).

NOTA- Les supports nouveau modèle (43.41.01-2) se distinguent des anciens par le marquage en relief (venant de fonderie) de la nature de l'alliage de coulée :

anciens modèles : marquage "AS9KG" nouveaux modèles : marquage "AS7G06"

- ISSO DE LA TON

Approbation D.G.A.C. 15.01.1980 Aé 324/b.Z Page.

ISSOIRE AVIATION

Société Anonyme au Capital de 100,006 France

Siège Social:

Aérodrome d'Issoire-le-Broc

B. P. nº 7 - 63501 ISSOIRE

Tél. (73) 89-01-54

ISSOIRE, le 30. 11. 1979
BULLETIN SERVICE HAMPSéd. 2.
Annule et remplace le B5 HAPS du 5.6.79

_ Classement

- IMPERATIE - ...

