

2

SERVICE

WASSMER AVIATION

63-ISSOIRE FRANCE

TYPE: 421-235

WA40, 41

WA51, 51A, 52

également

BULLETIN-SERVICE N° 8

REVISED N° / BSN N° 21 - WA40

Correspond à la Modification N° 1007 ST.WA. du 28.4.72

OBJET: PLAQUETTE indicatrice du sélecteur magnétos type BENDIX


DESCRIPTION:

- depuis quelques années, des avions ont été équipés de plaquettes de sélecteur magnéto en matière plastique autocollante.
- Ces plaquettes n'étant pas solidaire du sélecteur, et si le sélecteur s'est déplacé (desserrage), il y a danger de circuit non coupé, bien que l'indication visuelle affirmerait le contraire.


- 1/ Veuillez vérifier le serrage et les positions du sélecteur
- 2/ Signaler si vous êtes possesseurs d'un avion équipé de cette plaquette au Service ASSISTANCE TECHNIQUE WASSMER-AVIATION

B.P. 7  
63501 ISSOIRE

qui procédera par retour à l'expédition gratuite d'une plaquette métallique munie d'un ergot la rendant solidaire du sélecteur.

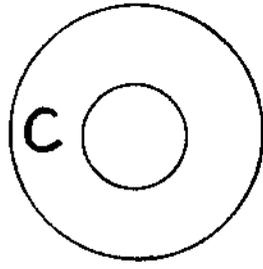

MAUVAIS  
plaquette plastique

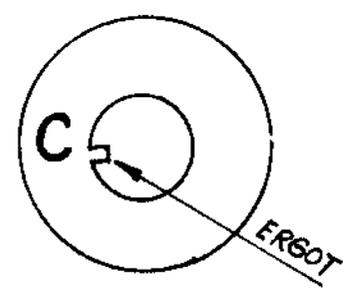

BDN  
plaquette métallique  
ST.WA B.05 français ou anglais

APPAREILS INTERESSES: Tous Avions depuis 1-12-1968  
WA40 & 41 Nos 159 à 168 inclus  
WA421.235 & 250 Nos 408 à 430 inclus  
WA51, 51A & 52 Nos 02 à 42 inclus

Approuvé S.G.A.C.

Date: 6-6-72

Nombre de pages = 1

Page: 1

Voit nota 1a2

DÉLAI D'APPLICATION

IMPERATIA

CLASSEMENT