



ISSOIRE AVIATION

B.P. 1

Tél. (33) 73 89 01 54

63501 ISSOIRE CEDEX

Fax (33) 73 89 54 59

## BULLETIN SERVICE

ISSOIRE AVIATION N° 39

CLASSEMENT : *IMPERATIF*

ISSOIRE, le mercredi 13 novembre 1996

### **APPAREILS CONCERNES :**

WA26P, WA26CM et WA28

Tous numéros de série

### **DELAI D'APPLICATION :**

Prochaine visite de routine

### **OBJET :**

Inspection des cables de commande de direction

#### **1- HISTORIQUE :**

Suite à la découverte de cables de direction, encore en service, fortement endommagés, nous recommandons l'inspection suivante :

#### **2- INSPECTION :**

A l'occasion de la prochaine visite de routine, inspecter soigneusement les cables de commande de direction WA26P.27.96., en particulier dans les zones où ces cables pénètrent dans les gaines pour leur traversée sous le plancher (voir zones entourées sur le croquis page suivante). Il est préférable de débrancher ces cables du levier arrière pour pouvoir les faire glisser et les examiner sur cette longueur cachée.

Répéter cette inspection à des intervalles ne dépassant pas 500 heures de vol ou à chaque GV, la première de ces deux échéances atteinte.

#### **3- SANCTION :**

Tout cable trouvé usé devra nous être retourné, **avec sa gaine**, pour reconditionnement.

Porter mention de l'application du présent Bulletin Service sur le livret de l'appareil.



ISSOIRE AVIATION

B.P. 1 Tél. (33) 73 89 01 54  
63501 ISSOIRE CEDEX Fax (33) 73 89 54 59

# BULLETIN SERVICE

ISSOIRE AVIATION N° 39

CLASSEMENT : **IMPERATIF**

## CROQUIS DE SITUATION :

