



ISSOIRE, le mercredi 14 Décembre 2005

APPAREILS CONCERNES :
Avions Issoire Aviation APM20 – « LIONCEAU »

OBJET :
Marquage de l'indicateur de température du
liquide de refroidissement

1. APPLICABILITE

Ce Bulletin Service est applicable aux avions ISSOIRE AVIATION APM 20 Lionceau, numéro de série 4 à 16 inclus.

2. AVERTISSEMENT

Ce Bulletin Service « Impératif » fait l'objet de la Consigne de Navigabilité EASA n° F-2005-205.

3. RAISONS

Le présent Bulletin Service fait suite aux documents suivants :

- Service Bulletin ROTAX 912-043
- Manuel d'installation ROTAX 912A, modification n° 1 du 1^{er} juillet 2004
- Manuel d'utilisation ROTAX 912A, révision 3 du 1^{er} juillet 2004
- Directive de Navigabilité Austro Control AD A-2004-004 R1

4. ACTIONS CORRECTIVES ET DELAI D'APPLICATION


Les actions décrites aux paragraphes 4A à 4C ci-dessous doivent être appliquées au plus tard dans les 50 heures de vol suivant la parution du présent BS.

- 4.A. Modifier le marquage de l'indicateur de température du liquide de refroidissement par l'une ou l'autre des deux méthodes suivantes :
 - 4.A.1. Remplacement de l'instrument existant par un indicateur RC 551-115 neuf et comportant un marquage conforme au paragraphe 5.A
 - 4.A.2. Modifier le marquage de l'instrument existant suivant les indications du paragraphe 5.A
- 4.B. Changer le Manuel de Vol suivant les indications du paragraphe 5.B
- 4.C. Changer ou corriger le Manuel d'Entretien suivant les indications du paragraphe 5.C



5. DESCRIPTION DETAILLEE

5.A. Marquage de l'indicateur de température du liquide de refroidissement : respecter le schéma ci-dessous.

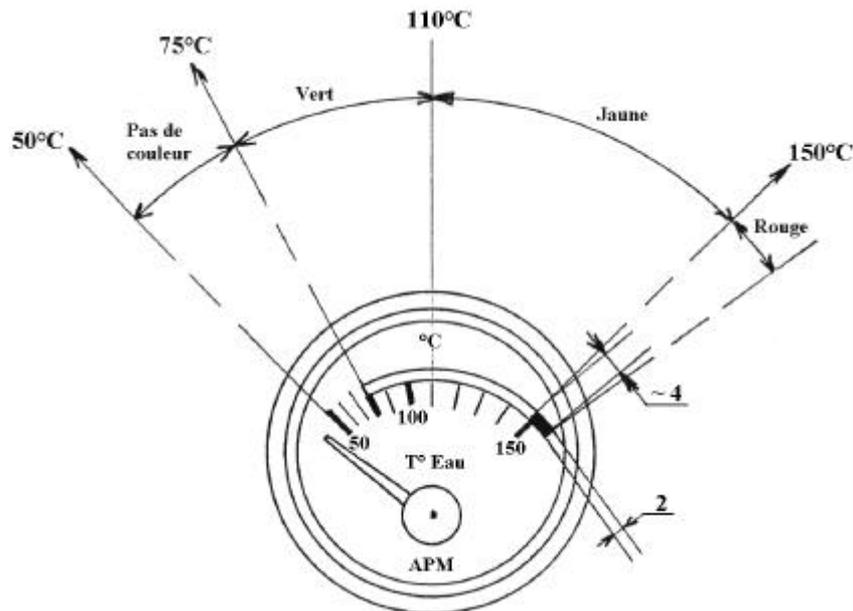

Ce nouveau marquage peut être obtenu soit en remplaçant directement l'indicateur par un nouveau modèle RC 551-115 (solution conseillée), soit en apposant ce nouveau marquage sur la vitre de l'instrument en cachant le marquage d'origine. Dans ce dernier cas, un trait de glissement doit être ajouté à la peinture rouge sur la vitre et le corps de l'instrument.

5.B. Mettre à jour le Manuel de Vol aéronef avec l'édition 1 révision 3 de décembre 2005. Elle est disponible sur notre site internet www.issaire-aviation.com

5.C. Changer ou corriger le Manuel d'Entretien aéronef si sa dernière date de révision est inférieure ou égale à Avril 2004. L'édition A révision 3 de décembre 2005 inclut les évolutions nécessaires. En attendant sa mise à disposition sur notre site internet www.issaire-aviation.com, les corrections suivantes doivent être apportées :

- Page b1, liquide de refroidissement, supprimer l'ancien paragraphe et remplacer par : « se reporter au Manuel d'Utilisation du moteur et au Service Bulletin ROTAX 912 043 dernière révision en vigueur. Par exemple : propylène glycol EVANS NGP+ sans aucun mélange d'eau »
- Page c2, repère 36, la référence de l'indicateur de température du liquide de refroidissement devient « RC 551-115 »

6. OUTILLAGE

Aucun outillage particulier n'est nécessaire pour l'application du présent Bulletin Service.

7. MISE A JOUR DE LA DOCUMENTATION

Mentionner l'application du Bulletin Service n° 45 dans le livret aéronef.