

63-ISSOIRE
FRANCE
Wassmer
AVIATION
SERVICE

TYPE: SUPER IV
 BALADOU
 SUPER 421
 WA40. WA40A. WA40
 WA41. WA421-338.

BULLETIN-SERVICE N° 16 Révision N°

Correspond à la Modification N° 1344 - WA40. - du 14.12.70. -


OBJET:

DESCRIPTION:

Une rupture du filetage du raccord bronze de pression d'huile étant survenue sur un avion en service, nous avons décidé de modifier immédiatement cette pièce équipant nos avions depuis 10 ans.

Nous vous recommandons de remplacer ce raccord contre le nouveau modèle disponible au service "PIÈCES DÉTACHÉES" de WASSMER AVIATION dès votre prochaine visite des 25 heures.

La découverte, lors d'une visite des 25 heures, d'une fuite d'huile entre ce type de raccord impose le remplacement immédiat de ce dernier. (Ne pas essayer de resserrer l'ancien raccord).

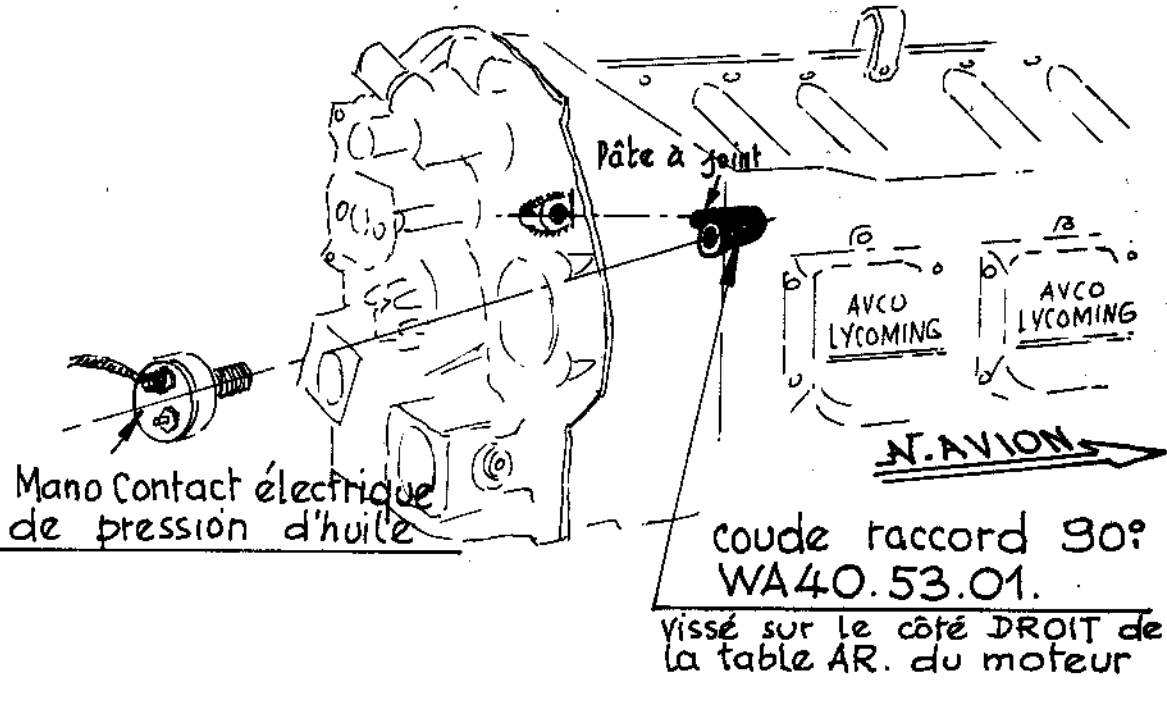

APPAREILS INTÉRESSÉS:
 TOUS AVIONS WA40 & DERIVÉS, WA41
 WA421-235
 WA421-250

Approuvé S.G.A.C.
 LE: 5-2-71

Date: 15.12.70. Nombre de pages = 1 Page: 1

voir texte
 DÉLAI D'APPLICATION
 RECOMMANDE
 CLASSEMENT