

PLANEUR "JAVELOT" WA 21


INFORMATION TECHNIQUE N° 4

(suivant R.M.M.WA.21 N°1001)

OBJET : Renforcement du bordé inférieur de GOUVERNE de DIRECTION

Lors d'une réparation ou lorsque se manifeste la nécessité d'un réentoilage de la gouverne de Direction, on pourra renforcer le bordé de la gouverne en remplaçant la bande de contreplaqué ép. 8/10 largeur 40 par une bande contreplaqué 16/10 Bouleau largeur 60.

(suivant croquis ci-dessous)

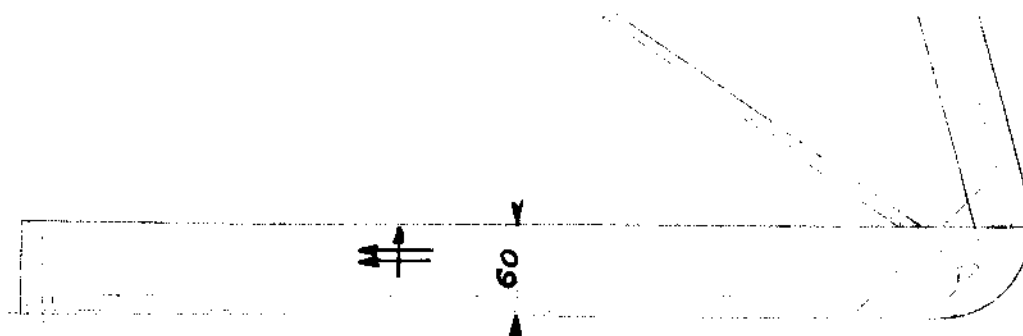

ECHELLE 1/5 cm.

Le 12 Mars 1963